

HD CI+ Steuerreceiver

Kunden, die einen Hinweis im Display erhalten: „Der gefundene Satellit ist nicht Astra 19, was möchten Sie tun?“ müssen die aufgeführten Geräte über einen USB-Stick aktualisieren.

Anleitung zum Update des **HD CI+ Steuerreceiver/ Stand 26.09.2022**



HD CI+ Steuerreceiver



[Hier Update herunterladen](#)

 
!!! Nur notwendig, wenn die in der Abbildung dargestellten Parameter **NICHT** mit Ihren übereinstimmen!!!



- Das **HD CI+ Update** herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
- Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus“ enthaltenen sechs Dateien auf einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern. **NUR DIE SECHS DATEIEN!**
- Nehmen Sie den HD CI+ Steuerreceiver in Betrieb
- Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „RCL“ Taste – unten links auf der Fernbedienung.
- Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „EXIT“ Taste
- Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „OK“Taste
- Stecken Sie nun den USB Stick vorne rechts - hinter der Klappe am Receiver ein
- MENÜTASTE drücken
- mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „System“ auswählen
- gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „USB Update“ und bestätigen mit „OK“
- Nun die „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
- Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der Receiver neu
- der USB Stick kann nun entfernt werden
- fertig

Nach dem Update muss noch ein Dämpfungsfiter am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.

Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers wird erst der Dämpfungsfiter aufgeschraubt und auf den Dämpfungsfiter wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. Einen „Dämpfungsfiter“ von „-10 dB“ (s. Abb.) erhalten Sie in jedem Elektrofachhandel.



A.I.O.® HD CI+

Kunden, die einen Hinweis im Display erhalten: „Der gefundene Satellit ist nicht Astra 19, was möchten Sie tun?“ müssen die aufgeführten Geräte über einen USB-Stick aktualisieren.

Anleitung zum Update des A.I.O.® HD CI+ / Stand 26.09.2022



A.I.O.® HD CI+

[Hier Update herunterladen](#)

!!! Nur notwendig, wenn die in der Abbildung dargestellten Parameter **NICHT** mit Ihren übereinstimmen!!!



- Das **HDCl+ Update** herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
- Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDClplus“ enthaltenden sechs Dateien auf einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern. **NUR DIE SECHS DATEIEN!**
- Nehmen Sie den HD CI+ A.I.O. in Betrieb
- Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „RCL“ Taste – unten links auf der Fernbedienung.
- Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „EXIT“ Taste
- Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „OK“Taste
- Stecken Sie nun den USB Stick an der Seite des TV (USB-SAT) ein
- MENÜTASTE drücken
- mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „System“ auswählen
- gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „USB Update“ und bestätigen mit „OK“
- Nun die „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
- Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der A.I.O. neu
- der USB Stick kann nun entfernt werden
- fertig

Nach dem Update muss noch ein Dämpfungsfiter am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.

Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers wird erst der Dämpfungsfiter aufgeschraubt und auf den Dämpfungsfiter wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. Einen „Dämpfungsfiter“ von „-10 dB“ (s. Abb.) erhalten Sie in jedem Elektrofachhandel.

